


4. Schéma zapojení nepřímého měření s MTP pro OM bez výroby, akumulace a pro OM s výrobou, akumulací s celkovým instalovaným výkonem 100kW a více

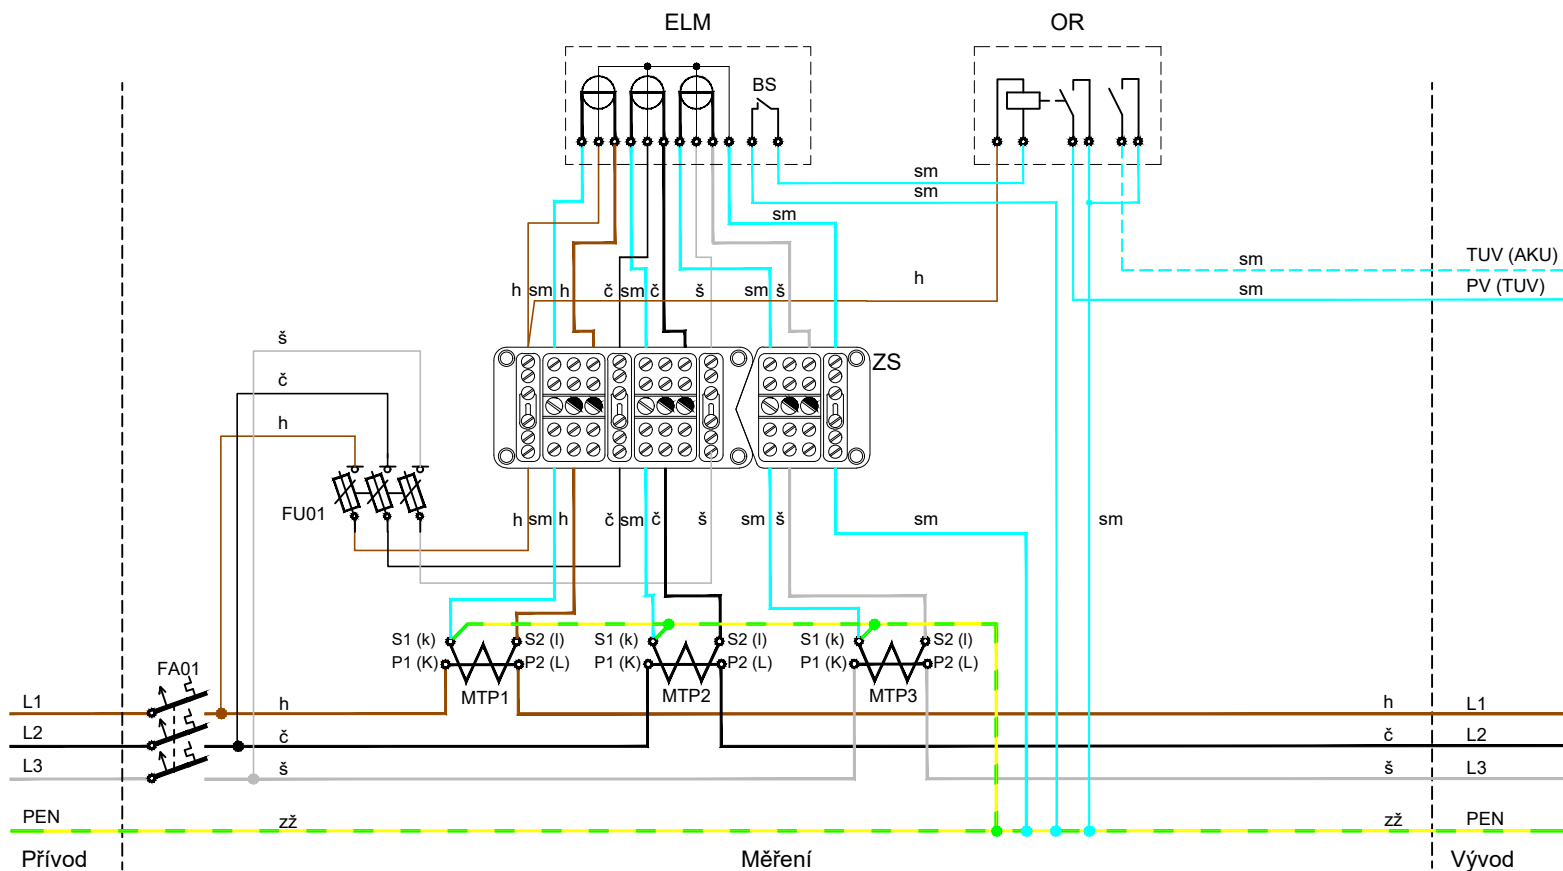

Legenda:

- BS - výstupní kontakt pro ovládání blokových spotřebičů
- ELM - elektroměr
- FA01 - jistič před elektroměrem
- FU01 - pojistkový odpínač (plombovatelný v zapnutém stavu) - pojistky 2A/gG
- MTP1, 2, 3 - měřicí transformátory proudu

- OR - ovládací relé
- ZS - zkušební svorkovnice
- - šroub dotažen
- - šroub uvolněn

Svorkovnice ZS musí být v horizontální poloze zajišťující správnou funkci napěťových propojek.

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, sm-světle modrý, zž-zelený/žlutý - PŘEZNAČOVÁNÍ BAREV VODIČŮ JE NEPŘÍPUSTNÉ