


## 8. Zapojení třífázového dvoutarifového průběhového elektroměru připojeného přes MTP s ovládacím relé - soustava TN-C

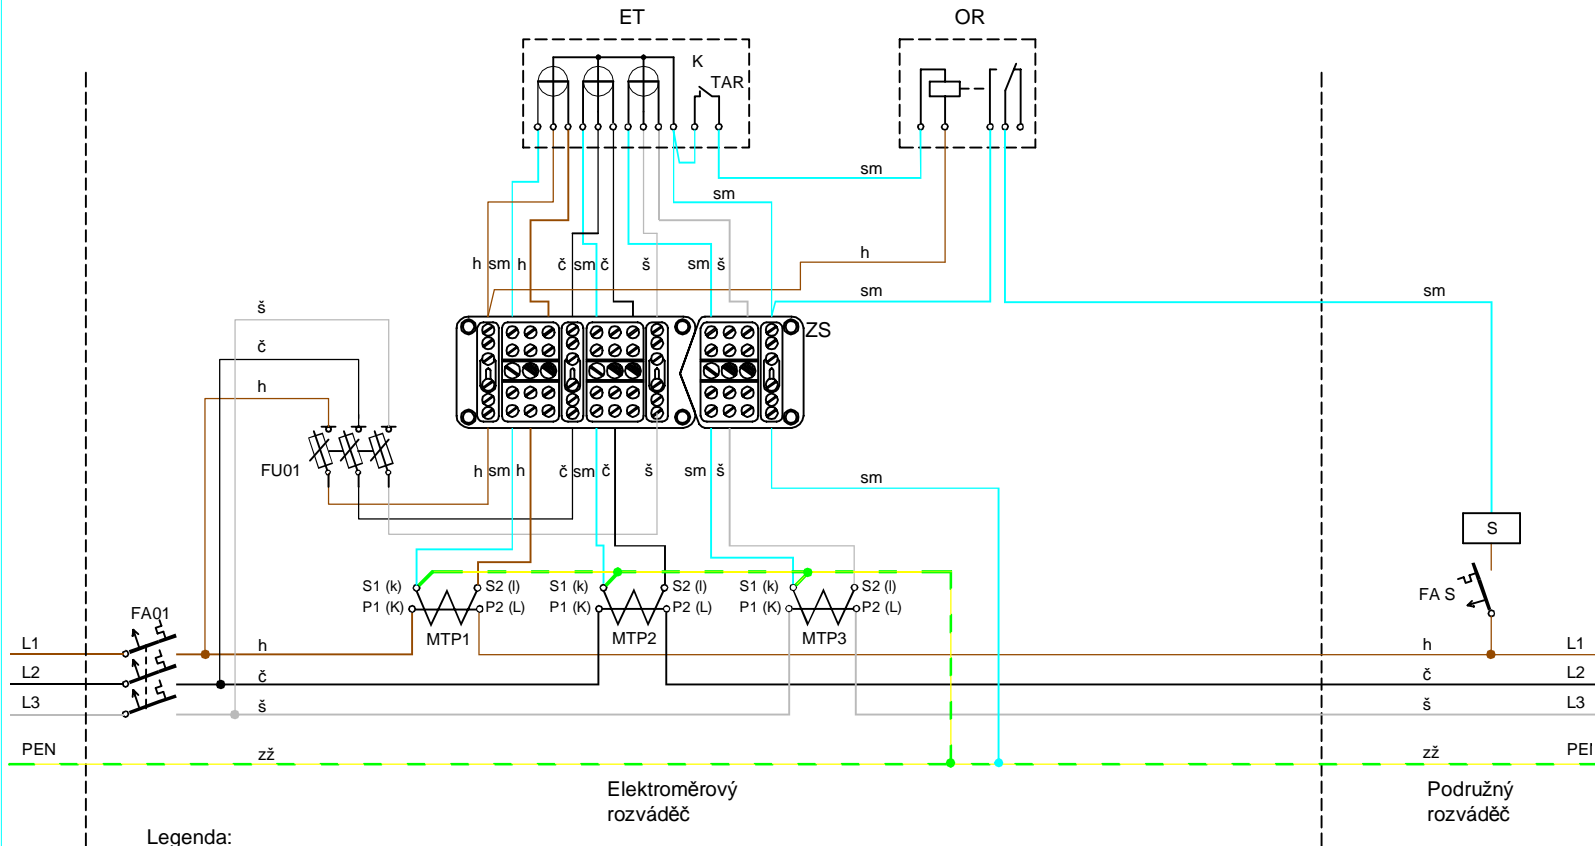

### Legenda:

- |            |                                  |      |  |
|------------|----------------------------------|------|--|
| ET         | - elektroměr třífázový průběhový | TAR  | - svorky pro ovládání tarifu   |
| FA01       | - jistič před elektroměrem       | S    | - stykač blokování spotřebiče  |
| FA S       | - jistič stykače(ů) blokování    | FU01 | - pojistkový odpínač (plombovatelný v zapnutém stavu) - pojistky 2A/gG |
| ZS         | - zkušební svorkovnice           | ●    | - šroub dotažen  |
| MTP1, 2, 3 | - měřicí transformátory proudu   | ⊕    | - šroub uvolněn  |
| OR         | - ovládací relé                  |      |  |

Svorkovnice ZS musí být v horizontální poloze zajišťující správnou funkci napěťových propojek.

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, sm-světle modrý, zž-zelený/žlutý